



# 中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 31—2011

## 高度卡尺

Height Caliper

2011-01-21 发布

2011-07-21 实施



国家质量监督检验检疫总局 发布

# 高度卡尺检定规程

Verification Regulation

of Height Caliper

JJG 31—2011  
代替 JJG 31—1999

本规程经国家质量监督检验检疫总局于 2011 年 1 月 21 日批准，并自 2011 年 7 月 21 日起施行。

归口单位：全国几何量工程参量计量技术委员会

主要起草单位：陕西省计量科学研究院

参加起草单位：工业和信息化部电子第五研究所

本规程委托全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

常 青（陕西省计量科学研究院）

张 辉（陕西省计量科学研究院）

参加起草人：

张晓芬（工业和信息化部电子第五研究所）

www.scr.com.cn

## 目 录

1 范围	(1)
2 引用文献	(1)
3 概述	(1)
4 计量性能要求	(3)
4.1 标尺标记的宽度和宽度差	(3)
4.2 量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度	(3)
4.3 量爪测量面和底座工作面的平面度	(3)
4.4 量爪测量面与底座工作面的平行度	(3)
4.5 重复性	(3)
4.6 漂移	(4)
4.7 零值误差	(4)
4.8 示值误差	(4)
5 通用技术要求	(4)
5.1 外观	(4)
5.2 各部分相互作用	(5)
5.3 各部分相对位置	(5)
6 计量器具控制	(5)
6.1 检定条件	(5)
6.2 检定项目和检定设备	(5)
6.3 检定方法	(6)
6.4 检定结果的处理	(8)
6.5 检定周期	(8)
附录 A 高度卡尺示值误差测量结果不确定度评定	(9)
附录 B 检定证书和检定结果通知书内页格式	(12)

## 高度卡尺检定规程

## 1 范围

本规程适用于分度值或分辨力为 0.01 mm、0.02 mm、0.05 mm 和 0.10 mm，测量范围 (0~2 000) mm 各种规格的游标、带表和数显高度卡尺的首次检定、后续检定和使用中检查。

## 2 引用文献

本规程引用下列文献

JJF 1001—1998 通用计量术语及定义

JJF 1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T 21390—2008 游标、带表和数显高度卡尺

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

## 3 概述

高度卡尺是用来测量制作表面高度位置和精密划线的量具。其主要结构形式分别为游标高度卡尺（见图 1）、带表高度卡尺（见图 2 和图 3）和数显高度卡尺（见图 4 和图 5）。

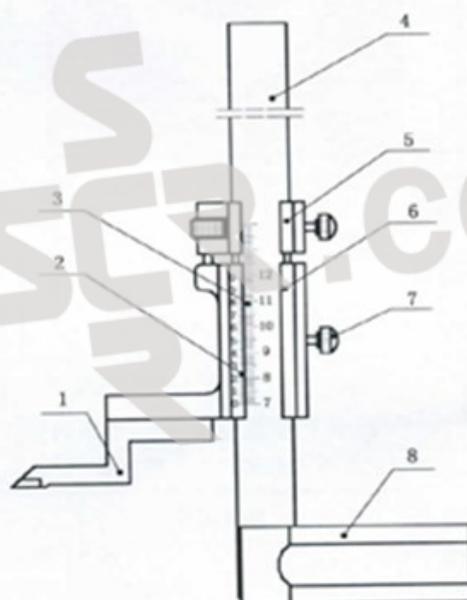


图 1 游标高度卡尺

1—划线量爪；2—游标尺；3—主标尺；4—尺身；5—微动装置；6—尺框；7—紧固螺钉；8—底座

## 高度卡尺检定规程

### 1 范围

本规程适用于分度值或分辨力为 0.01 mm、0.02 mm、0.05 mm 和 0.10 mm，测量范围 (0~2 000) mm 各种规格的游标、带表和数显高度卡尺的首次检定、后续检定和使用中检查。

### 2 引用文献

本规程引用下列文献

JJF 1001—1998 通用计量术语及定义

JJF 1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T 21390—2008 游标、带表和数显高度卡尺

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

### 3 概述

高度卡尺是用来测量制作表面高度位置和精密划线的量具。其主要结构形式分别为游标高度卡尺（见图 1）、带表高度卡尺（见图 2 和图 3）和数显高度卡尺（见图 4 和图 5）。

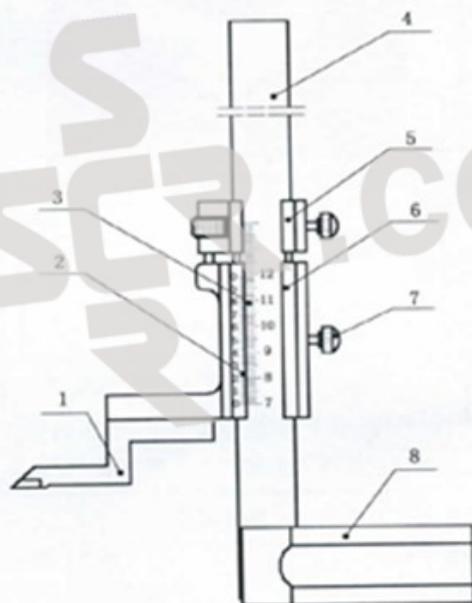


图 1 游标高度卡尺

1—划线量爪；2—游标尺；3—主标尺；4—尺身；5—微动装置；6—尺框；7—紧固螺钉；8—底座

## 4 计量性能要求

## 4.1 标尺标记的宽度和宽度差

4.1.1 游标高度卡尺的主标尺和游标尺的标记宽度和宽度差应符合表1的规定。

表1 标记宽度和宽度差 mm

分度值	标尺标记宽度	标尺标记宽度差
0.02	0.08~0.18	0.02
0.05		0.03
0.10		0.05

4.1.2 带表高度卡尺的主标尺标记和圆标尺标记宽度及指针末端宽度为(0.10~0.20)mm,宽度差不超过0.05 mm。

## 4.2 量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度

量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度  $R_a$  不大于表2的规定。

表2 测量面的表面粗糙度

分度值(分辨力)/mm	表面粗糙度 $R_a/\mu\text{m}$	
	量爪测量面	底座工作面
0.01, 0.02	0.2	0.4
0.05, 0.10	0.4	

## 4.3 量爪测量面和底座工作面的平面度

量爪测量面和底座工作面的平面度不大于表3的规定。

表3 测量面的平面度 mm

测量上限	量爪测量面的平面度	底座工作面的平面度
$\leq 1\ 000$	0.003	0.005
$1\ 000 < L \leq 2\ 000$	0.004	0.005

注:底座工作面轮廓边缘1 mm 范围内不计,工作面只允许中间凹。

## 4.4 量爪测量面与底座工作面的平行度

量爪测量面与底座工作面的平行度不超过表4的规定。

表4 量爪测量面与底座工作面的平行度 mm

分度值(分辨力)	量爪测量面与底座工作面在同一平面时的平行度
0.01, 0.02	0.005
0.05, 0.10	0.008

## 4.5 重复性

带表高度卡尺和数显高度卡尺重复性不超过表5的规定。

表5 重复性

mm

分度值/分辨力	带表高度卡尺	数显高度卡尺
0.01	0.005	0.01
0.02	0.01	—
0.05		

## 4.6 漂移

数显高度卡尺的数字漂移在1 h时间内不超过一个分辨力。

## 4.7 零值误差

高度卡尺的量爪测量面与平板相接触（底座工作面与量爪测量面在同一平面）时，游标上的“零”标记和“尾”标记与主标尺相应标记相互重合，重合度不超过表6的规定。

表6 重合度

mm

分度值	“零”标尺标记重合度	“尾”标尺标记重合度
0.02	±0.005	±0.010
0.05		±0.020
0.10	±0.010	±0.030

## 4.8 示值误差

高度卡尺最大允许误差不超过表7的规定。

表7 最大允许误差

mm

测量上限	分度值（分辨力）		
	0.01, 0.02	0.05	0.10
≤200	±0.03	±0.05	±0.10
200<L≤300	±0.04	±0.08	
300<L≤500	±0.05		
500<L≤1 000	±0.07	±0.10	±0.15
1 000<L≤2 000	±0.25		

## 5 通用技术要求

## 5.1 外观

5.1.1 高度卡尺表面镀层均匀、光泽协调一致、标尺标记和计数器应清晰，表蒙透明清洁。无锈蚀、碰伤、毛刺、镀层脱落及明显划痕，无目力可见的断线或粗细不均等，以及影响外观质量的其他缺陷。

- 5.1.2 高度卡尺上必须有制造厂名或商标、分度值和出厂编号。
- 5.1.3 后续检定的高度卡尺，允许有不影响使用准确度的外观缺陷。
- 5.2 各部分相互作用
- 5.2.1 尺框沿尺身移动手感平稳，无阻滞或自重下滑现象。数字显示应清晰、完整、无黑斑和闪跳现象。各按钮功能可靠、工作稳定。
- 5.2.2 紧固螺钉和微动装置的作用可靠。
- 5.2.3 主尺尺身应有足够的长度裕量，以保证在测量范围上限时尺框及微动装置不致于伸出尺身之外。
- 5.3 各部分相对位置
- 5.3.1 游标尺标记表面棱边至主标尺标记表面的距离不大于 0.30 mm。
- 5.3.2 圆标尺的指针末端盖住短标记长度的 30%~80%。指针末端与标尺标记表面之间的间隙不超过表 8 的规定。

表 8 指针末端与标尺标记表面之间的间隙 mm

分度值	指针末端与标尺标记表面之间的间隙
0.01, 0.02	0.7
0.05	1.0

- 5.3.3 量爪测量面与平板相接触时，圆标尺的指针位于正上方，此时毫米读数部位至主标尺“零”标记的距离不超过标记宽度，压线不超过标记宽度的 1/2。

## 6 计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检查。

### 6.1 检定条件

- 6.1.1 检定室内温度： $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 。
- 6.1.2 检定室内相对湿度：不超过 80%。
- 6.1.3 检定前，将被检高度卡尺及量块等检定用设备同时置于平板上，其平衡温度时间见表 9 的规定。

表 9 平衡温度时间

测量上限 (mm)	平衡温度时间 (h)
$\leq 300$	1
$300 < L \leq 500$	1.5
$500 < L \leq 2\ 000$	2

### 6.2 检定项目和检定设备

高度卡尺的检定项目及主要检定设备见表 10。

表 10 检定项目和主要检定设备

序号	检定项目	主要检定设备	首次 检定	后续 检定	使用中 检查
1	外观	—	+	+	+
2	各部分相互作用	—	+	+	+
3	各部分相对位置	塞尺 MPE: $\pm 12 \mu\text{m}$ , 工具显微镜 MPEV: $3 \mu\text{m}$ 或读数显微镜 MPE: $\pm 10 \mu\text{m}$	+	±	—
4	标尺标记的宽度和宽度差	工具显微镜 MPEV: $3 \mu\text{m}$ 或读数显微镜 MPE: $\pm 10 \mu\text{m}$	+	±	—
5	量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度	表面粗糙度比较样块 MPE: $+12\% \sim -17\%$	+	±	—
6	量爪测量面和底座工作面的平面度	刀口形直尺 MPEV: $2 \mu\text{m}$	+	+	—
7	量爪测量面与底座工作面的平行度	1级平板, 分度值为 $0.002 \text{ mm}$ 的杠杆千分表, 1级平板	+	+	—
8	重复性	3级或5等量块, 1级平板	+	+	—
9	漂移	—	+	+	+
10	零值误差	工具显微镜 MPEV: $3 \mu\text{m}$ 或读数显微镜 MPE: $\pm 10 \mu\text{m}$	+	+	—
11	示值误差	3级或5等量块, 1级平板	+	+	—

注: 表中“+”表示应检定, “—”表示可不检定, “±”表示该项目未经修理的可不检定。

## 6.3 检定方法

## 6.3.1 外观

目力观察。

## 6.3.2 各部分相互作用

目力观察和手动试验。

## 6.3.3 各部分相对位置

目力观察或用塞尺进行比较测量, 必要时用工具显微镜或读数显微镜测量。

## 6.3.4 标尺标记的宽度和宽度差

用工具显微镜或读数显微镜测量。主标尺、游标尺、圆标尺的标记至少各抽测3条。标记宽度差以受测标记中最大与最小宽度之差确定。

## 6.3.5 量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块进行比较测量。测量时以最接近的表面粗糙度比较样块值作

为测量结果。

#### 6.3.6 量爪测量面和底座工作面的平面度

量爪测量面和底座工作面的平面度用刀口形直尺以光隙法测量。分别在量爪测量面和底座工作面的长边、短边及对角线位置上进行。其平面度根据各方位的间隙情况确定。当所有检定方位上出现的间隙均在中间部位或两端部位时，取其中一方位间隙量最大的作为平面度。当其中有的方位中间部位有间隙，而有的方位两端部位有间隙，则平面度以中间和两端最大间隙量之和确定。

#### 6.3.7 量爪测量面与底座工作面的平行度

将高度卡尺置于平板上，移动尺框，使量爪测量面与平板正常接触，用杠杆千分表测量，杠杆千分表的安装位置见图 6。测量时，应在量爪相互垂直的两个方向上进行，以杠杆千分表读数中最大值与最小值的差值确定。移动测量爪至中部和顶部分别用相同方法测量。

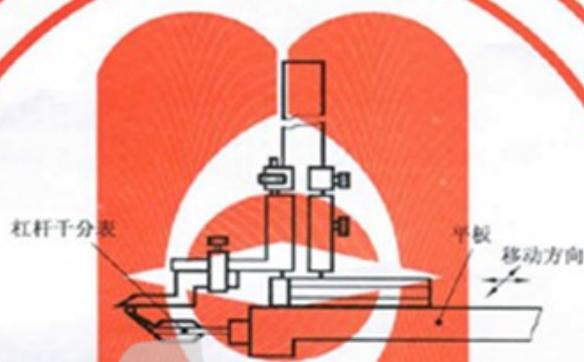


图 6 量爪测量面与底座工作面平行度测量示意图

#### 6.3.8 重复性

在相同条件下，移动尺框，在任意位置上，使量爪测量面与量块或平板接触，重复测量 5 次并读数。重复性以最大与最小读数差值确定。

#### 6.3.9 漂移

目力观察。在测量范围内的任意位置紧固尺框，在 1 h 时间内每隔 15 min 观察 1 次，显示值的变化不大于规定值。带有自动关机功能的数显高度卡尺可不检此项。

#### 6.3.10 零值误差

将高度卡尺置于平板上，移动尺框，使量爪测量面与平板正常接触（有微动装置的需使用微动装置），分别在尺框紧固和松开的情况下，用目力观察。必要时用工具显微镜测量。

#### 6.3.11 示值误差

用 3 级或 5 等量块测量。测量点的分布：对于测量范围上限在 300 mm 内的高度卡尺，不少于均匀分布 3 点，如 (0~300) mm 的高度卡尺，其测量点为 101.30 mm，201.60 mm，291.90 mm，或 101.20 mm，201.50 mm，291.80 mm；对于测量范围上限大于 300 mm 的高度卡尺，不少于均匀分布 6 点，如 (0~500) mm 的高度卡尺，其测量点为 80 mm，161.30 mm，240 mm，321.60 mm，400 mm，491.90 mm，或 80 mm，161.20 mm，240 mm，321.50 mm，400 mm，491.80 mm。测量点的分布根

据实际使用情况可以适当增加点位。

测量时，量爪处于允许伸出的最大长度位置，见图 7。量块工作面长边和量爪测量面长边应垂直。测量在尺框紧固螺钉紧固和松开两种状态下进行，无论尺框紧固与否，量爪测量面与量块表面接触应能正常滑动，接触时使用微动装置。各点示值误差以该点读数与量块尺寸之差确定。见公式 (1)：

$$e = L - L_0 \quad (1)$$

式中： $e$ ——卡尺的示值误差；

$L$ ——卡尺的读数；

$L_0$ ——量块的长度。

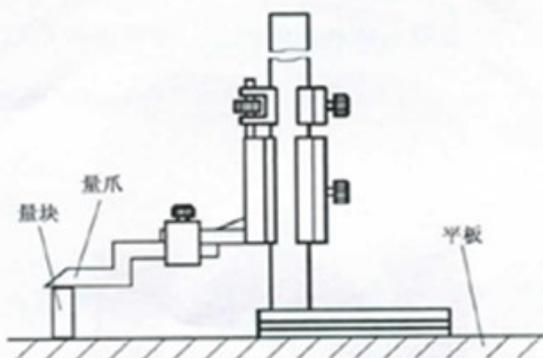


图 7 示值误差测量位置示意图

#### 6.4 检定结果的处理

经检定符合本规程要求的发给检定证书；不符合的发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

#### 6.5 检定周期

检定周期一般不超过 1 年。

## 附录 A

## 高度卡尺示值误差测量结果不确定度评定

## A.1 测量方法(以游标类高度卡尺为例)

高度卡尺(以下简称卡尺)的示值误差采用3级或5等量块进行检定,检定点的分布,对于300 mm以内的卡尺在全量程范围内不少于均匀分布的3点,对于测量范围上限大于300 mm的高度卡尺,在全量程范围内不少于均匀分布的6点。下面针对分度值为0.02 mm的150 mm卡尺141.9 mm点示值误差检定的测量不确定度进行评定。标准量块采用3级量块。

## A.2 数学模型

高度卡尺示值误差

$$e = L - L_0 \quad (\text{A.1})$$

式中:  $e$ ——卡尺的示值误差;

$L$ ——卡尺的读数值;

$L_0$ ——量块的长度。

考虑到温度偏离20℃时,线膨胀系数及温度差的影响,上述公式简化为如下形式:

$$e = L_c - L_b + L_c \cdot \alpha_c \cdot \Delta t_c - L_b \cdot \alpha_b \cdot \Delta t_b \quad (\text{A.2})$$

式中:  $e$ ——卡尺的示值误差;

$L_c$ ——卡尺的读数值(20℃条件下);

$L_b$ ——量块的长度(20℃条件下);

$\alpha_c, \alpha_b$ ——分别为卡尺和量块的线膨胀系数;

$\Delta t_c, \Delta t_b$ ——分别为卡尺和量块偏离标准温度20℃的值。

## A.3 方差和灵敏系数

由于 $\Delta t_c$ 和 $\Delta t_b$ 基本是采用同一只温度计测量而具有相关性,其数学处理过程比较复杂,为了简化数学处理过程,需要通过如下方法将相关转化为不相关。

$$\text{令 } \delta a = \alpha_c - \alpha_b; \quad \delta t = \Delta t_c - \Delta t_b$$

$$\text{取 } L \approx L_c \approx L_b; \quad a = \alpha_c = \alpha_b; \quad \Delta t = \Delta t_c = \Delta t_b$$

由公式(A.2)就得到如下示值误差的计算公式:

$$e = L_c - L_b + L \cdot \Delta t \cdot \delta a + L \cdot a \cdot \delta t \quad (\text{A.3})$$

公式(A.3)可以看出,各变量之间彼此不相关,由公式 $u_c^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \cdot u^2(x_i)$ 得

$$u_c^2 = u^2(e) = c_1^2 \cdot u_1^2 + c_2^2 \cdot u_2^2 + c_3^2 \cdot u_3^2 + c_4^2 \cdot u_4^2 \quad (\text{A.4})$$

$$\text{式中: } c_1 = \frac{\partial e}{\partial L_c} = 1;$$

$$c_2 = \frac{\partial e}{\partial L_b} = -1;$$

$$c_3 = \frac{\partial e}{\partial \delta a} = L \cdot \Delta t;$$

$$c_4 = \frac{\partial e}{\partial \delta t} = L \cdot a$$

$u_1, u_2, u_3, u_4$  分别表示  $L_c, L_b, \delta a, \delta t$  的标准不确定度。

## A.4 标准不确定度的来源和评定

## A.4.1 标准不确定度一览表

表 A.1 标准不确定度一览表

标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	标准不确定度值 $u(x_i)$	$c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	$ c_i  \times u(x_i)$ ( $\mu\text{m}$ )
$u_1$	卡尺对线误差	$\frac{0.01 \text{ mm}}{2 \times \sqrt{3}} = 2.9 \mu\text{m}$	1	2.9
$u_2$	标准量块偏差	141.9 mm; 1.7 $\mu\text{m}$	-1	1.7
$u_3$	卡尺和量块的热膨胀系数差	141.9 mm; $2 \times 10^{-6} / \sqrt{6} = 0.8 \times 10^{-6}$	$L \cdot \Delta t$	0.6
$u_4$	卡尺和量块的温度差	141.9 mm; $0.5 / \sqrt{3} = 0.29 \text{ }^\circ\text{C}$	$L \cdot \alpha$	0.5

A.4.2 游标卡尺读数的对线误差估算的标准不确定度分量  $u_1$ 

对 0.02 mm 分度值的游标卡尺, 对线误差分布区间为 0.01 mm, 均匀分布, 由公式得

$$u_1 = \frac{0.01 \text{ mm}}{2 \times \sqrt{3}} = 0.0029 \text{ mm} = 2.9 \mu\text{m}$$

A.4.3 检定用 3 级量块估算的标准不确定度分量  $u_2$ 

3 级量块的制造偏差是该标准不确定度分量的主要影响因素, 量块按级使用时, 其测量不确定度用其制造偏差的最大允许误差, 按均匀分布处理, 其标准不确定度为:

$$u_2 = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} = \frac{3.0 \mu\text{m}}{\sqrt{3}} = 1.7 \mu\text{m}$$

A.4.4 卡尺和量块的热膨胀系数差估算的标准不确定度分量  $u_3$ 

由于材料性质的差异, 两种材料热膨胀系数界限在  $(11.5 \pm 1) \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$  的范围内服从均匀分布, 则  $\delta\alpha$  的区间半宽为  $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ , 服从三角分布, 测量尺寸为  $L$ , 偏离标准温度的范围是  $\pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ , 其标准不确定度计算如下:

$$u_3 = 141900 \mu\text{m} \times 5 \text{ }^\circ\text{C} \times 2 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1} / \sqrt{6} = 0.6 \mu\text{m}$$

A.4.5 卡尺和量块间的温度差估算的标准不确定度分量  $u_4$ 

卡尺和量块间存在温度差, 以等概率落于区间  $\pm 0.5 \text{ }^\circ\text{C}$  内任何处。其区间半宽为  $0.5 \text{ }^\circ\text{C}$ , 测量尺寸为  $L$  和线膨胀系数  $11.5 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ , 三个点的标准不确定度计算如下:

$$u_4 = 141900 \mu\text{m} \times 11.5 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1} \times 0.5 \text{ }^\circ\text{C} / \sqrt{3} = 0.5 \mu\text{m}$$

## A.5 合成标准不确定度

$L = 141.9 \text{ mm} = 141900 \mu\text{m}$  时,

$\Delta t = 5 \text{ }^\circ\text{C}$

$$u_c^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 = 2.9^2 + 1.7^2 + 0.6^2 + 0.5^2 = 11.91 (\mu\text{m}^2) \quad u_c = 3.5 \mu\text{m}$$

## A.6 扩展不确定度

取  $k=2$ ，扩展不确定度如下：

$$L=141.9 \text{ mm} \quad U=k \cdot u_c=2 \times 3.5 \mu\text{m}=7.0 \mu\text{m}=0.007 \text{ mm}$$

根据相同的评定方法，可知  $L=491.9 \text{ mm}$  和  $L=991.9 \text{ mm}$  时的扩展不确定度分别为  $0.013 \text{ mm}$  和  $0.023 \text{ mm}$ 。

评定结果表明：卡尺示值误差测量不确定度评定满足  $U \leq \frac{1}{3} \cdot \text{MPEV}$  判断准则的要求。检定方法可行。

## 附录 B

## 检定证书和检定结果通知书内页格式

## B.1 检定证书内页格式

检定结果

温度:            ℃            相对湿度:            %

序号	检定项目	检定结果
1	外观	
2	各部分相互作用	
3	各部分相对位置	
4	标尺标记的宽度和宽度差	
5	量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度	
6	量爪测量面和底座工作面的平面度	
7	量爪测量面与底座工作面的平行度	
8	重复性	
9	漂移	
10	零值误差	
11	示值误差	

检定依据: JJG 31—2011《高度卡尺》

注: 检定结果, 应给出量化的值。

## B.2 检定结果通知书内页格式

检定结果

温度:            ℃            相对湿度:            %

序号	主要检定项目	检定结果	合格判断
1	外观		
2	各部分相互作用		
3	各部分相对位置		
4	标尺标记的宽度和宽度差		
5	量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度		
6	量爪测量面和底座工作面的平面度		
7	量爪测量面与底座工作面的平行度		
8	重复性		

表(续)

序号	主要检定项目	检定结果	合格判断
9	漂移		
10	零值误差		
11	示值误差		

检定依据：JJG 31—2011《高度卡尺》

注：检定结果，应给出量化的值，并注明不合格项目。